

«ИнТермоСервис»

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 600005, г.Владимир, ул.Никитина,7

Телефон/факс (4922) 52-05-00

Исх. № 1 от 29.05.2026г.

Главному инженеру УК «Наш дом-3»
С.П. Овсеян

При проведении работ по техническому обслуживанию оборудования котельной по адресу г. Владимир, проспект Строителей, 2Г выявлено неисправное оборудование требующее замены:

1. Контролер котла №1 Siemens RWF40 — не управляет температурой котла. Ремонту не подлежит.

Возможная замена — контролер RWF55= 119500,00 руб.

2. Контролер котла №2 Siemens RWF40 — мигает индикация, не управляет температурой котла. Ремонту не подлежит.

Возможная замена — контролер RWF55= 119500,00 руб.

3. Катушка управления газовым электромагнитным клапаном — короткое замыкание витков.

Стоимость катушки клапана — 57020,00 руб.

4. 3-х ходовой клапан Komixtermпегулирования температуры ГВС с сервоприводом — сильная выработка внутренней поверхности клапана, у сервопривода износ редуктора. Более 8 лет сняты с производства.

Возможная замена — Клапан ESBE 3F Ду 50 — 48700,00 руб., сервопривод — 41500,00 руб.

5. Сервопривод котла — 172250,00 руб. Рекомендуем приобрести в ЗИП. Оборудование давно снято с производства.

6. Блок управления котла — 173500,00 руб. Рекомендуем приобрести в ЗИП. Оборудование давно снято с производства.

7. Насос загрузки теплообменника UPS40-180F, замена Basic Pro 40-18 SF — 93000,00 руб. Рекомендуем приобрести в ЗИП.

8. Стоимость ремонтных работ — 109950,00 руб.

ИТОГО: Стоимость основных материалов — 824970,00 руб.

Стоимость ремонтных и дополнительных работ — 109950,00 руб.

Директор

Краскин В В

